


DESCRIPTION
DESCRIPTION





The thimble clevis is included to protect the dead-end loop.
Une cosse cœur permettant de protéger la boucle de l'ancrage est intégrée.

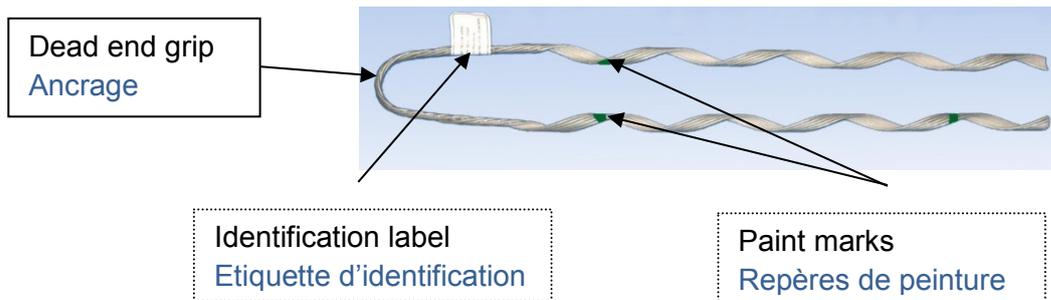

1. MOUNTING OF DEAD-END
MONTAGE DE L'ANCRAGE

- 1.1. Insert the dead-end into the thimble if required (various design are available, the picture is only an example).
Insérer l'ancrage dans la cosse cœur si celle-ci est requise (il existe différents modèles, l'image montre seulement un exemple).
- 1.2. Place the paint mark of one arm of the dead-end onto the mark previously made on the cable (according to the mounting parameter).
Faire coïncider la marque d'une des branches de l'ancrage avec le repère fait préalablement sur le câble (selon le paramètre de règle).

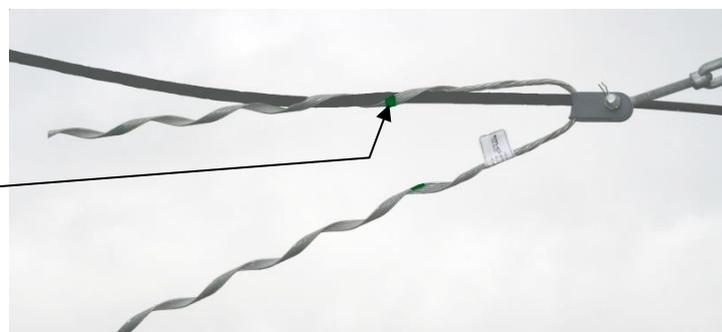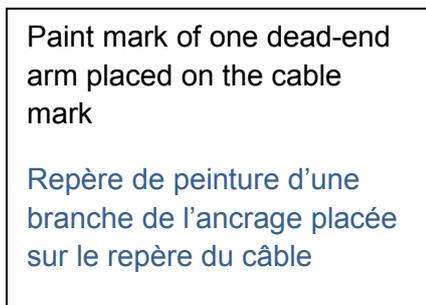

- 1.3. Roll up the arm of the dead-end on two or three pitches with a large rolling-up movement.
Enrouler la branche de l'ancrage sur 2 ou 3 pas avec un mouvement d'enroulement ample.

- 1.4. Place the second paint mark of the dead-end on the first arm paint mark and roll up some pitches as previously described.
Placer la deuxième marque de l'ancrage sur la marque du premier bras et enrouler comme indiqué précédemment sur 2 ou 3 pas.



- 1.5. To complete the dead-end mounting, wind up simultaneously the two branches around the cable. Take care to avoid to damage the cable outer jacket with the wire tips of the dead end grip and take care to avoid a finger pinch ; eventually, use an installation tool made of plastic material, type CIE 1S as shown below.
Pour finir le montage de l'ancrage, enrouler simultanément les deux bras autour du câble sur jusqu'à leurs extrémités. Faire attention de ne pas endommager la gaine extérieure du câble avec l'extrémité des fils de l'ancrage, et, faire attention de ne pas se pincer un doigt ; le cas échéant, utiliser un outil d'aide au montage en matière plastique, type CIE 1S montré ci-dessous.

CIE 1S

